

ATI 3850跑2B维修一例

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/f389fee0fb1164d839cab04dbdfb1e59.html>

范文网，为你加油喝彩！

今天正好接客户一片ati的3850不显的显卡，拿到售后经测试说gpu损坏，收费180于是转接到我这，拿到卡后仔细看了一下外关，然后测试无短路，上机测各项供电核心1.3v显存2v这几项电七夕幽默的句子压正常输出说明pwm工作是正常的，dca1.8v也正常。由

于此卡到2b会报警然后正常跑码，说明没有找到bios信息，于是拆下风扇测bios引脚

1脚接的是上拉电阻 256是gpio 分别测对地阻值发现2脚对地577，而5，6脚对地477明显不正常顺着2脚走线进一高中文化常识个330排阻，打值不正常拆下排阻测对地阻一切正常，从料板上拆件换上对地阻值正常，上机测试ok。

下面上图说明rp60就是330排阻，rom芯片为2水的形状5p05vp

rp60上拉排阻

1脚芯片选择cs 6脚时钟-clk 以及5脚数据输入-木心的作品sdi2脚数据输出-sdo

当sdisdo脚位上330

电阻损坏后。导致无法将寻址信息送到bios。。。导致读取bios失效。导致检测不到显卡。u ”
`2 c- p7 w2 x% b

cs脚片选低有效clk上升沿下降沿读取数据。1脚会有一个上拉的电阻测试的时候得拆下测比较准确

上图继续永泰青龙瀑布说明，

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/)开发